

## \* AutoCad Drawing 시 주의 사항.

- \* 설계 단위는 mm 또는 um 으로 준수합니다.
- \* 형성하고자 하는 패턴은 폐곡선으로 형성하여 주십시오. => join 명령으로 폐곡선화 하십시오.  
(폐곡선 위배사항 : 선 또는 점의 중복, 점과 점의 어긋남, Twist 혹은 왕복 Twist)
- \* 대용량 Data 및 Hatch & Solid 가 많이 사용된 경우, 용량 과다로 작업시간이 지연될 수 있습니다.  
=> 용량 축소를 위해 Hatch 는 필요에 따라 일부만 표시하시고, Block 사용을 권장합니다.
- \* Hatch 속성으로만 설계된 Data 는 정상 변환되지 않을 수 있습니다. => 외각을 폐곡선의 polyline 으로 설계하십시오.
- \* Spline 은 AutoCAD 프로그램 전용 속성의 패턴입니다.  
=> 변환시 Data 의 변형이 생길 위험이 있으므로 polyline 및 arc 로 설계를 권장합니다.
- \* Text 속성은 사용 프로그램과 지정 Font style 에 따라 달라집니다.  
=> 로고 등의 변형되지 않아야 하는 TEXT 문구는 ployline 으로 설계하십시오.
- \* 단일 패턴의 배열 개체수가 많아 용량이 커지는 경우, 배열 unit 및 Array 정보와 영역을 표시해 주십시오.  
정확한 배열 정보를 주시면 배열 작업은 무상으로 처리하여 드립니다.
- \* 여러 모델을 하나의 파일로 설계하실 경우, 모델별로 Layer를 분리하여 주십시오.
- \* 제작용 Data 송부시, Mask 에 형성하고자 하는 패턴 외 불필요한 패턴은 제거 후 송부하여 주십시오.  
=> 작업자간 의사소통 및 전달의 문제로 인해 인도하지 않은 패턴이 제품에 형성될 위험이 있습니다.